


开环步进驱动器产品使用手册

型号：D8A

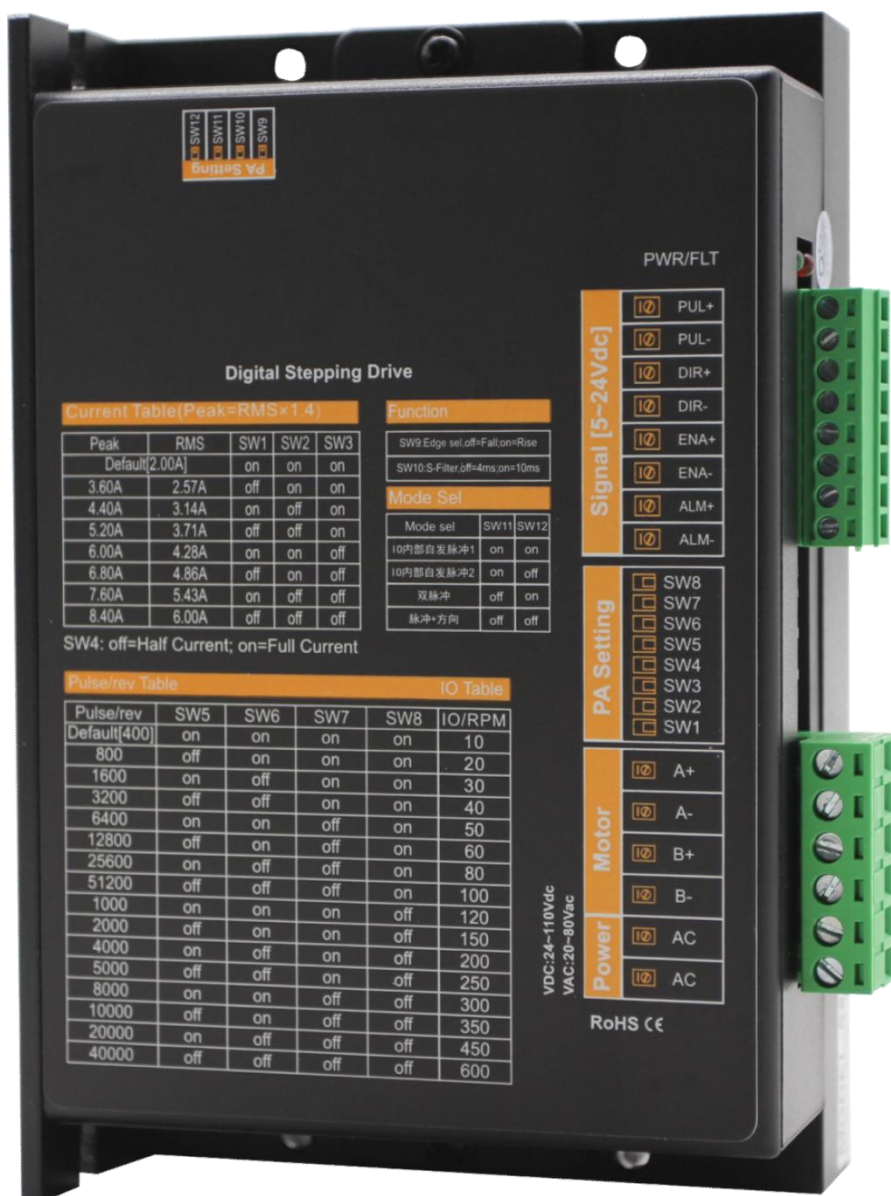

1 概述

1.1 产品介绍

D8A是我公司新推出的数字式步进电机驱动器，采用最新32位DSP数字处理技术，驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术，驱动器发热小，电机振动小，运行平稳。用户可以设置200~51200 内的任意细分以及额定电流内的任意电流值，能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术，即使在低细分的条件下，也能够达到高细分的效果，低中高速运行都很平稳，噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能，能够针对不同电机自动生成最优运行参数，最大限度发挥电机的性能。

1.2 特性

- 全新 32 位 DSP 技术
- 超低振动噪声
- 内置高细分
- 参数上电自动匹配电机功能
- 变电流控制使电机发热大为降低
- 静止时电流自动减半
- 可驱动 4, 6, 8 线两相步进电机
- 光电隔离差分信号输入
- 光电隔离，报警输出
- 脉冲响应频率最高可达 500KHz（出厂默认 200KHz）
- 电压范围直流 24-80Vdc/交流 20-60Vac 交流直流通用
- 电流设定方便，可在 2.0-8.4A 之间任意选择
- 细分设定范围为 200-51200，更高细分可定制
- 具有过压、欠压、过流等保护功能
- 具有上升沿/下降沿，IO 控制自发脉冲，单/双脉冲，高响应/高速低振动，自测功能

1.3 应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：锂电设备、3C 电子设备、雕刻机、打标机、切割机、激光照排、雕刻机，绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。

2 性能指标

2.1 电气特性


说明 Explanation	D8A			
	最小值 Minimum Value	典型值 Typical Value	最大值 Maximal Value	单位 Unit
连续输出电流 Continuous output current	2.0	-	8.4	A
电源电压（直流/交流） Power Supply Voltage (DC/AC)	24/20	24/36/48/60	80/60	Vdc/Vac
逻辑输入电流 Logic input current	6	10	16	mA
逻辑输入电压 Logical input voltage	5	5	24	Vdc
脉冲频率 Pulse Frequency	0	-	200	KHz
脉冲高电平宽度 Pulse high width	1.5	-	-	US
绝缘电阻 Insulation Resistance	100	-	-	MΩ

2.2 使用环境

冷却方式 Cooling Mode	自然冷却或强制风冷 Natural Cooling or forced air cooling	
使用环境 Service Environment	场合 Occasion	不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘。 Can not be placed next to other heating equipment, to avoid dust, oil mist, corrosive gases, humidity is too large and strong vibration sites, prohibited combustible gases and conductive dust.
	温度 Temperature	-10°C ~ +50°C
	湿度 Humidity	40 ~ 90%RH
	振动 Vibration	5.9m/s ² MAX
保存温度 Storage temperature	-20°C ~ 60°C	
使用海拔 Use Elevation	1000 米以下 Below 1000 meters	
重量 Weight	0.2KG	

3 安装/Installation

3.1 安装尺寸/Mounting dimensions

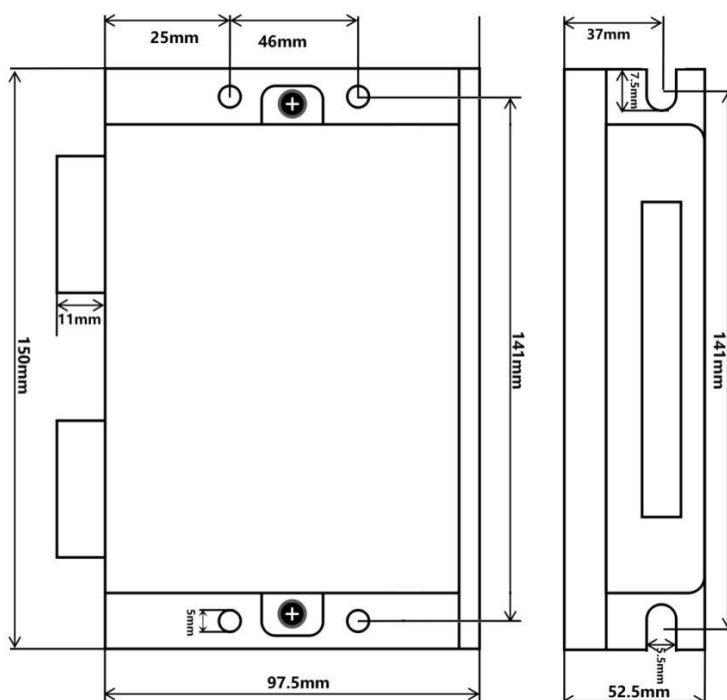


3.2 安装方法/Installation method

驱动器的可靠工作温度通常在 60℃ 以内，电机工作温度为 80℃ 以内。
 建议使用时选择自动半流方式，马达停止时电流自动减一半，以减少电机和驱动器的发热。
 安装驱动器时请采用竖着侧面安装，使散热齿形成较强的空气对流。
 必要时机内靠近驱动器处安装风扇，强制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

4 驱动器端口与接线/Driver ports and wiring






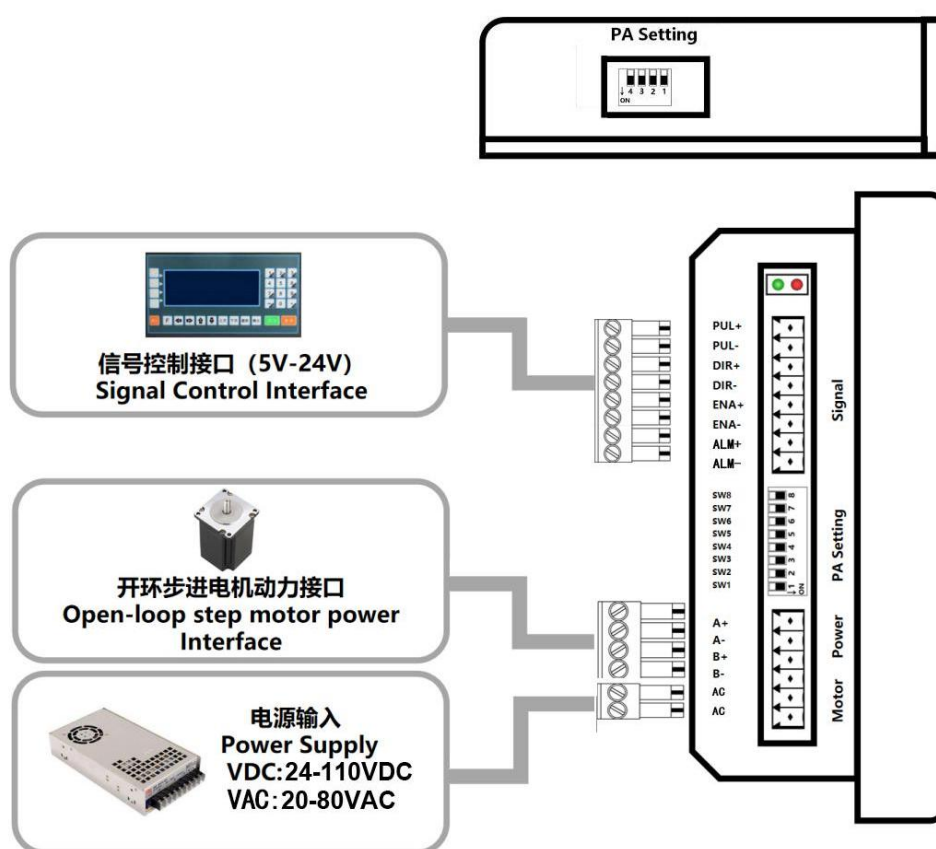4.1 接线示意图/Schematic diagram of wiring



4.2 端口定义/Port Definition

4.2.1 LED 灯状态指示/Lamp status indication

绿色 LED 为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该 LED 常亮；当驱动器切断电源时，该 LED 熄灭。红色 LED 为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯以 3 秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色 LED 常灭。红色 LED 在 3 秒钟内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示。

序号 No.	闪烁次数 The number of flashes	红色 LED 闪烁波形 Red LED flashes waveform	故障说明 Description of the problem
1	1		过流故障 ($I_{\text{峰值}} \geq 25A$) Overcurrent fault ($I_{\text{peak}} \geq 25A$)
2	2		过压故障 ($V_{ac} \geq 90V$) Overvoltage fault ($V_{ac} \geq 90V$)
3	3		无定义 No definition
4	4		电机开路或缺相保护 Motor open circuit or the poor contact failure
5	7		无定义 No definition

4.2.2 控制信号输入端口/Control Signal Input Port


控制信号接口

Control Signal interface


接口名称 Interface name	功能 Features	说明 Explanation
PUL+	脉冲正输入端 Pulse Positive Input	兼容 5V-24V 电平信号 Compatible 5V - 24V level signal
PUL-	脉冲负输入端 Pulse negative input	
DIR+	方向正输入端 Directional Positive Input	
DIR-	方向负输入端 Directional negative input	

ENA+	使能正输入端 Enable Positive Input
ENA-	使能负输入端 Enable negative input
ALM+	报警信号正输出端 Positive output of alarm signal
ALM-	报警信号负输出端 Negative output of alarm signal


控制信号接口电路

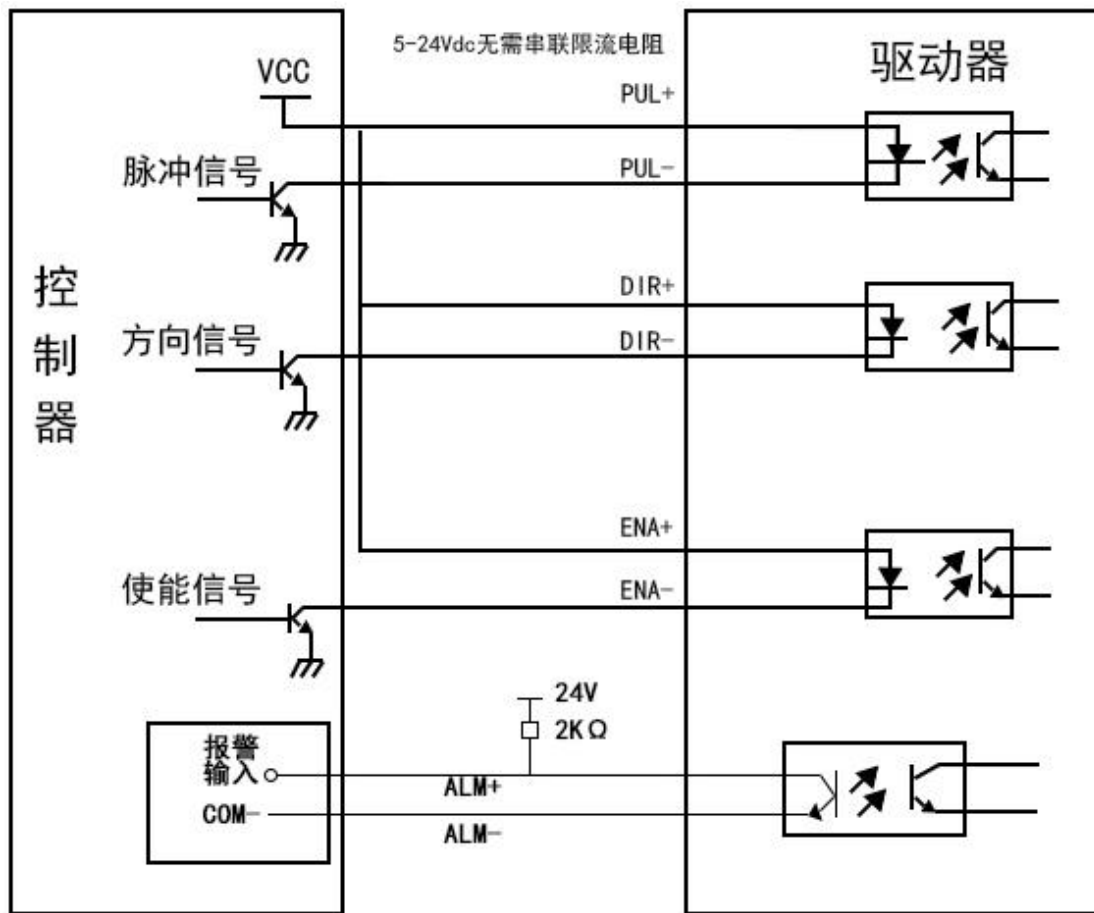

共阳极接法

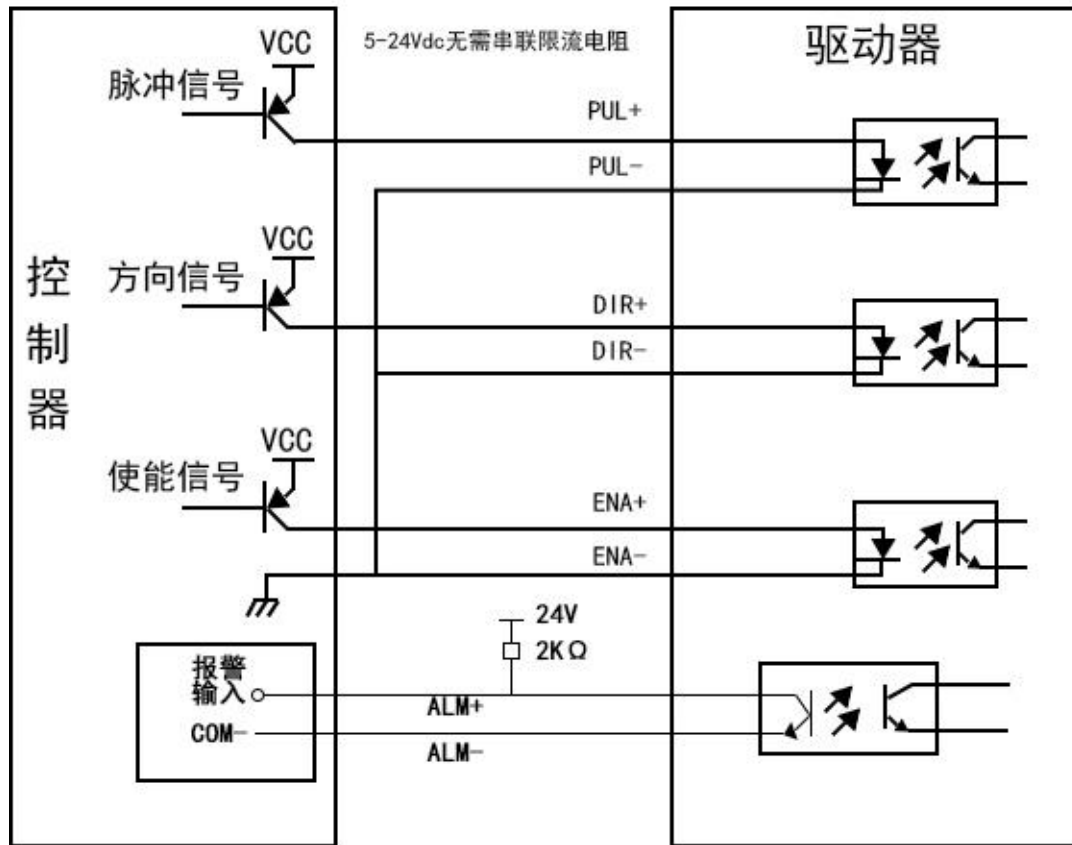


共阴极接法

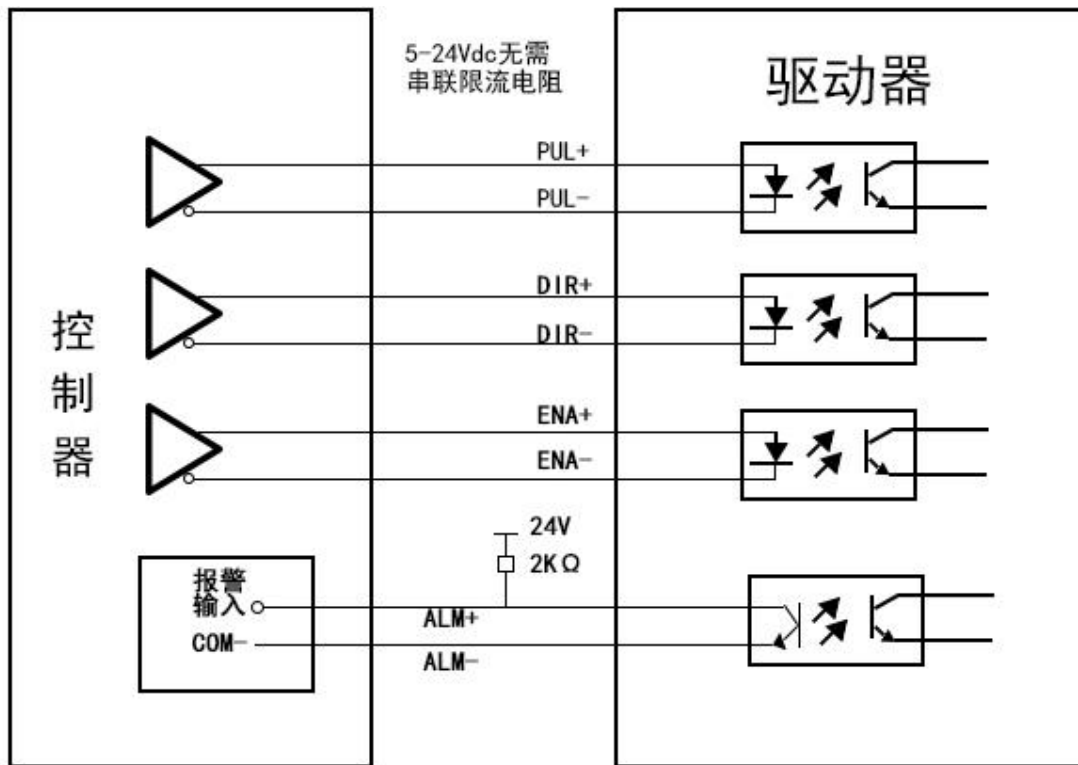

差分方式控制信号接口接线图

控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL-、DIR-和 ENA-应满足一定要求，如下图所示：

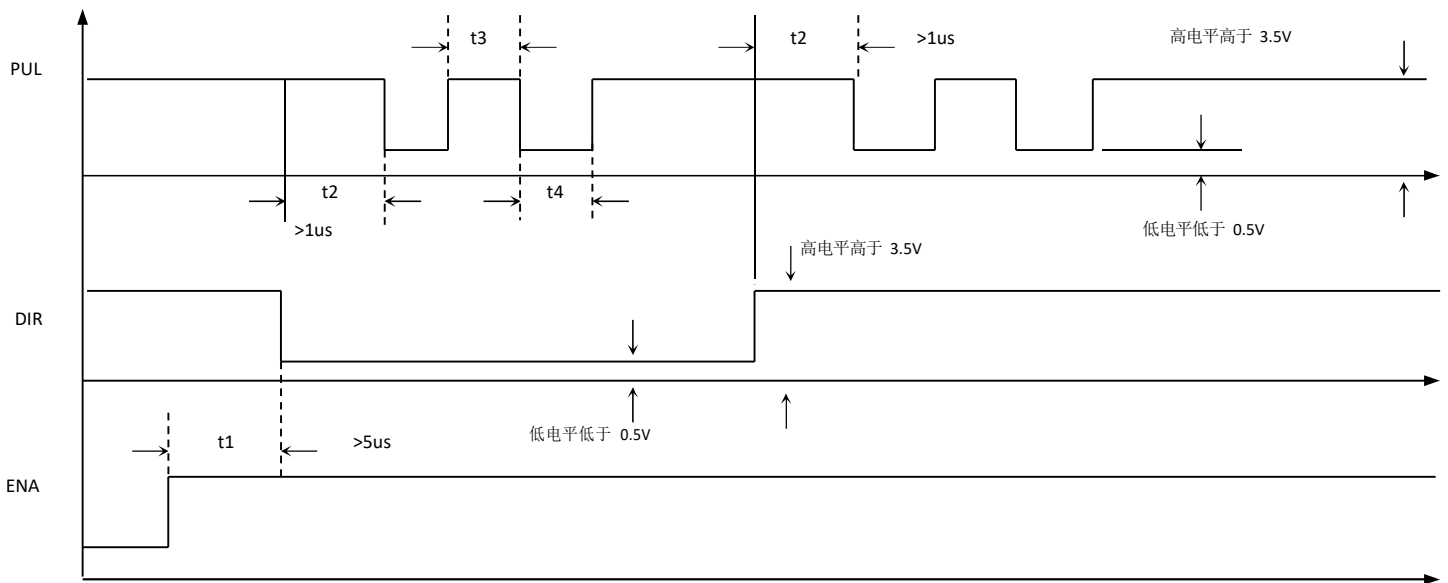

注释/Comment:

- 1) t1: ENA (使能信号) 应提前 DIR 至少 5 μs，确定为高。一般情况下建议悬空即可；
t1: ENA (enable signal) DIR should advance at least 5 μs, determined to be high. In general recommendations can be suspended;
- 2) t2: DIR 至少提前 PUL 下降沿 1 μs 确定其状态高或低；
t2: DIR PUL falling 1 μs determined in advance of at least a high or low state;
- 3) t3: 脉冲宽度至少不小于 1.5 μs；
t3: at least a pulse width of not less than 1.5 us;
- 4) t4: 低电平宽度不小于 1.5 μs。
t4: low level width not less than 1.5 μs.

4.2.3 电源及电机输出端口/Output ports of power supply and motor

供电与电机动力接口

Power supply and motor power interfacc

接口名称 Interface name	功能 Features
AC	直流交流共源地，供电电压范围：直流 24-110Vdc，交流 20-80Vac DC AC common source, supply voltage range: DC 24-110VDC, AC 20-80Vac
AC	直流交流共源地，供电电压范围：直流 24-110Vdc，交流 20-80Vac DC AC common source, supply voltage range: DC 24-80VDC, AC 20-60Vac
A+	步进电机 A+相绕组接口 Stepping motor A + phase winding interface
A-	步进电机 A-相绕组接口 Stepping motor A-phase winding interface
B+	步进电机 B+相绕组接口 Stepping motor B + phase winding interface
B-	步进电机 B-相绕组接口 Stepping motor B-phase winding interface

电源电压在规定范围之间都可以正常工作，驱动器最好采用非稳压型直流电源供电，也可以采用变压器降压+桥式整流+电容滤波。但注意应使整流后电压纹波峰值不超过其规定的最大电压。建议用户使用低于最大电压的直流电压供电，避免电网波动超过驱动器电压工作范围。

如果使用稳压型开关电源供电，应注意开关电源的输出电流范围需设成最大。

请注意：

接线时要注意电源正负极切勿反接；

最好用非稳压型电源；

采用非稳压电源时，电源电流输出能力应大于驱动器设定电流的 60%即可；

采用稳压开关电源时，电源的输出电流应大于或等于驱动器的工作电流；

为降低成本，两三个驱动器可共用一个电源，但应保证电源功率足够大。

5 拨码定义

5.1 电流设定

Peak	RMS	SW1	SW2	SW3
Default [RMS=2.0A]		on	on	on
3.60A	2.57A	off	on	on
4.40A	3.14A	on	off	on
5.20A	3.71A	off	off	on
6.00A	4.28A	on	on	off
6.80A	4.86A	off	on	off
7.60A	5.43A	on	off	off
8.40A	6.00A	off	off	off

SW4 为半流功能，当 SW4=off 时，为半流设定，当 SW4=on 时，电流静止状态为全流锁轴

注：如上电流为标准产品 D8A 电流，其它电流可以根据客户需求派生，能设定的电流范围为 2.0-8.4A 之间的任意值。

5.2 细分设定/Subdivision setting

拨码设定细分和自发脉冲的速度

Pulse/rew	SW5	SW6	SW7	SW8	IO/RPM
Default [400]	on	on	on	on	10
800	off	on	on	on	20
1600	on	off	on	on	30
3200	off	off	on	on	40
6400	on	on	off	on	50
12800	off	on	off	on	60
25600	on	off	off	on	80
51200	off	off	off	on	100
1000	on	on	on	off	120
2000	off	on	on	off	150

4000	on	off	on	off	200
5000	off	off	on	off	250
8000	on	on	off	off	300
10000	off	on	off	off	350
20000	on	off	off	off	450
40000	off	off	off	off	600

注：如上细分为标准产品 D8A 细分，其它细分可以根据客户需求派生，能设定的细分范围为 200~51200 之间的任意值。

5.3 功能设置

SW9:Edge sel, off=Fall (下降沿有效/Falling Edge) ;on=Rise (上升沿/Rising Edge)

SW10:S-Filter, off=4ms (高响应) ;on=10ms (低振动)

工作模式:

Mode sel	SW11	SW12
I0 内部自发脉冲 1 Io internal spontaneous pulse 2	on	on
I0 内部自发脉冲 2 Io internal spontaneous pulse 2	on	off
双脉冲 CW/CCW	off	on
脉冲+方向 PUL+DIR	off	off

5.4 参数自整定功能

驱动器为开环步进驱动时，驱动器能上电自动匹配电机参数。注意此时不能输入脉冲，方向信号也不应变化，使能信号不能接入。

6 保修及售后服务

请保留好包装箱以便运输、储存或需要退回本公司维修时使用。一年保修期：
来自本驱动器使用一年内因为产品自身的原因造成的损坏，负责保修。

不在保修之列：

不恰当的接线、电源电压和用户外围配置造成的损坏。
无本公司书面授权条件下，用户擅自对产品进行更改。
超出电气和环境的要求使用。